

# WHAT THE FIX?!

## Modell:

Verschiedene Modelle, M13A

## Fehlercode:

- Keine Fehlercodes gespeichert

## SUZUKI

IGNIS II (MH); 1.3; kW: 69

## MOTORMANAGEMENT

### Symptome:

- Motor geht nach kurzer Fahrt im Leerlauf aus.
- Ein erneuter Motorstart ist möglich.
- Ein Gasstoß mit einer Motordrehzahl zwischen 4000 - 5000 U/min führt zum Ausgehen des Motors und dem Einfrieren des Drehzahlmessers bei ca. 2000 U/min.

### Technischer Hintergrund:

- Kurbelwellensensor wurde erneuert.
- Luftmassenmesser wurde geprüft, die Messwerte entsprechen den Sollwerten.
- Spannungsversorgung des Kurbelwellensensors wurde geprüft.
- Im Leerlauf entspricht die Spannungsversorgung des Kurbelwellensensors den Sollwerten.
- Unter Last bricht die Spannungsversorgung des Kurbelwellensensors weg.

### Mögliche Abhilfe:

Nockenwellensensor wurde erneuert.

