

# WHAT THE FIX?!

## Modell:

GOLF VII (5G\_, BA\_, BE\_, BQ\_)

## Fehlercode:

- 1048835 (P171900)  
- Sporadische Funktionseinschränkung durch das Motorsteuergerät
- 1048834 (B10CD00)  
- Sporadische Funktionseinschränkung durch das Energiemanagement
- 328197 (B108D54)  
- Stellmotor für Temperaturklappe rechts: Keine Grundeinstellung.
- 328198 (B109511)  
- Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts: Kurzschluss nach Masse

## ***GOLF VII***

*VW; GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2); e-Golf; kW: 100*

## ***KLIMAANLAGE***

### **Symptome:**

- Heizleistung auf der Beifahrerseite ist unzureichend.

### **Technischer Hintergrund:**

Grundeinstellung der Stellmotoren für Temperaturklappen rechts/links wurde durchgeführt. Die Fehlercodes 328197 (B108D54) und 328198 (B109511) wurden erst nach der Grundeinstellung im Fehlerspeicher abgelegt. Istwerte der Stellmotoren für Temperaturklappen wurden ausgelesen. Klappenanschlag für Kalt und Warm der Temperaturklappe rechts entspricht nicht den Sollwerten.

### **Mögliche Abhilfe:**

Zahnsegment hat sich vom Stellmotor gelöst.  
Stellmotor für Temperaturklappe rechts erneuern.

