

WHAT THE FIX?!

Modell:

V90 II Cross Country (236)

Dieselmotor;

V90 II Kombi (235)

Dieselmotor

Symptome:

Im Kombiinstrument wird die Fehlermeldung -AdBlue® Dosierung- angezeigt.

VOLVO

V90 II Cross Country (236); D4 AWD; kW: 120

ABGASSYSTEM

Fehlercode:

- P2BAF00 - Steuergerät fehlerhaft
- P2BAF09 - NOx-Systemkomponente fehlerhaft
- P204713 - Einspritzventil 1 für AdBlue®
1. Zylinderreihe Elektrischer Fehler/
Unterbrechung im Stromkreis

Technischer Hintergrund:

Kabelbaum scheuert hinten rechts an der Karosserie.

Mögliche Abhilfe:

Kabelbaum hinten rechts im Radkasten prüfen, ggf. instand setzen und neu befestigen.

