WHAT THE FIX?!

Opel Astra
J 2.0 CDTI

FEHLFUNKTION, KONTROLLLEUCHTE FÜR MOTORELEKTRONIK LEUCHTET

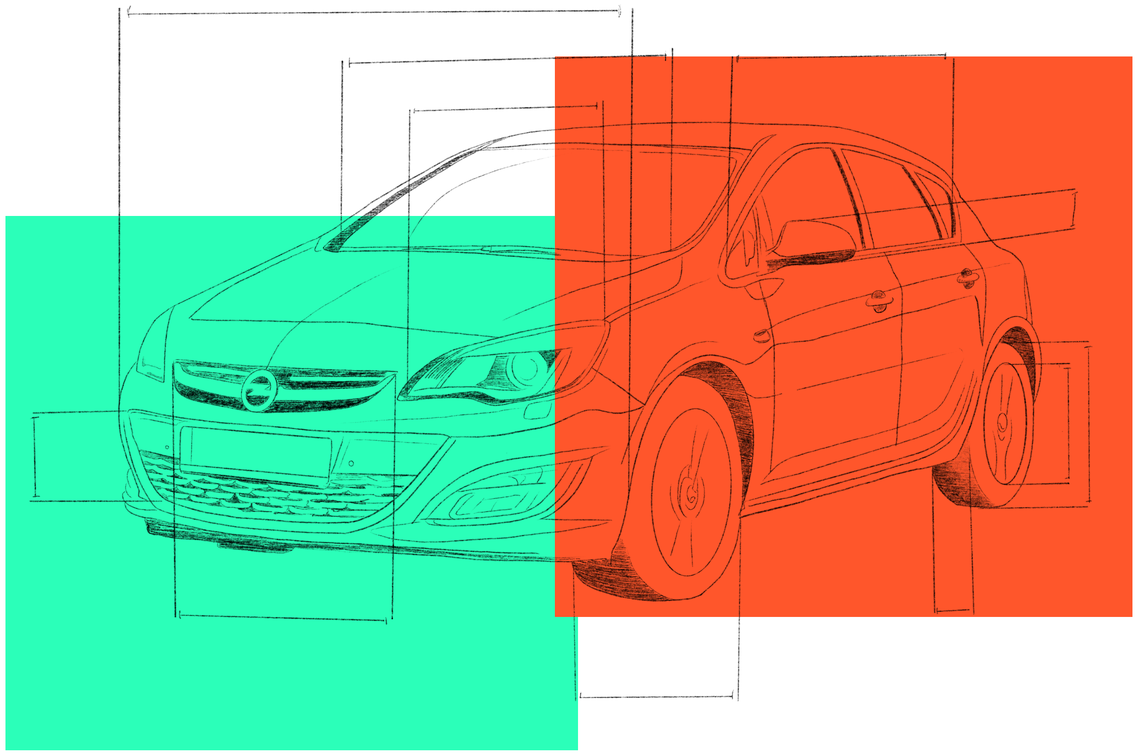

Modell:

OPEL ASTRA J 2.0 CDTI (P10)

Motor:

A20DTH

Fehlercode:

P0480 (Kühlerlüfter: Fehlfunktion oder Leitungsunterbrechung)

Technischer Hintergrund:

Widerstandsmessung zwischen dem Stecker X1 PIN 39 WH/BK im Sicherungskasten und PIN 3 des Kühlerlüfters liefert einen Messwert von 1,5 mΩ. Koppelstation mit einem Zwischenstecker ist am Längsträger links verbaut.

Symptome:

- Kühlerlüfter läuft sporadisch dauerhaft.
- Kontrollleuchte für Motorelektronik leuchtet sporadisch.

Mögliche Abhilfe:

Die elektrische Leitung zwischen dem Sicherungskasten, dem Zwischenstecker und dem Kühlerlüfter auf Unterbrechung prüfen und instand setzen.

TecRMI