WHAT THE FIX?!

JAGUAR F-PACE (X761)

2.0 TD4 AWD kW: 132

VERTEILERGETRIEBE

FEHLERCODE P1889

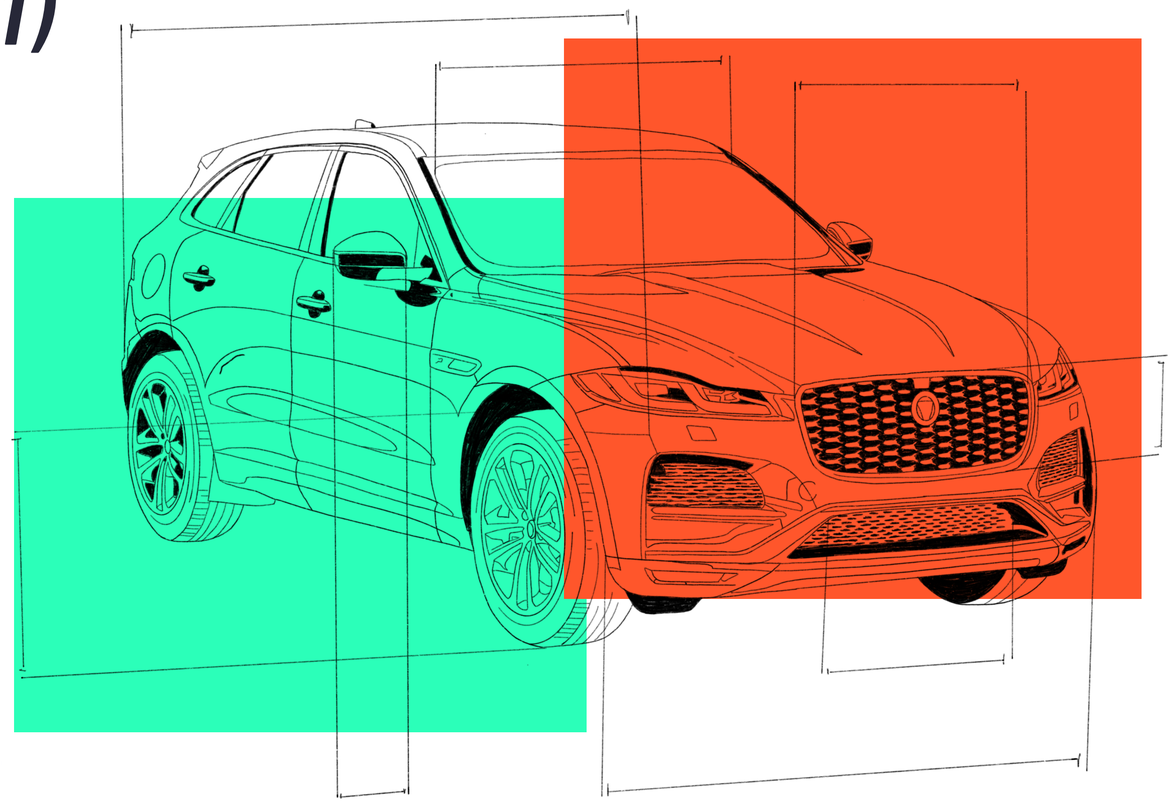

Modell:

F-PACE (X761) mit Allradkupplung

Fehlercode:

- P1889
- Steuergerät für Verteilergetriebe: Öldruck Pumpenleistung

Symptome:

- Ausfall des Allradantriebs bei zu großem Schlupf.
- Nach dem Abstellen des Motors und einer Wartezeit, ist der Allradantrieb wieder verfügbar.

Technischer Hintergrund:

Pumpe für Allradkupplung ist defekt.
Öl erneuern, wenn es verfärbt ist oder stark riecht.

Mögliche Abhilfe:

Pumpe für Allradkupplung prüfen, ggf. erneuern.
Öl der Allradkupplung erneuern.

TecRMI