WHAT THE FIX?!

MAZDA

6 Kombi (GJ, GL); 2.0; kW: 107

MOTORMANAGEMENT

Modell:

6 (GJ, GL)
2.0 Benzinmotor

Fehlercode:

- P061B00
- Motorsteuergerät: Interner Fehler Motordrehmoment-Überwachung.

Symptome:

- Kontrollleuchte für Motorelektronik leuchtet.
- Der Motor ruckelt nach einem Schaltvorgang.

Technischer Hintergrund:

Der Fehlercode weist auf ein defektes Motorsteuergerät oder eine Beschädigung der elektrischen Steckverbindungen des Motorsteuergeräts hin. Kabelstrang für Motor wurde auf Beschädigungen überprüft. Sensoren und Aktoren wurden überprüft. Luftmassenmesser defekt.

Mögliche Abhilfe:

Luftmassenmesser erneuern.

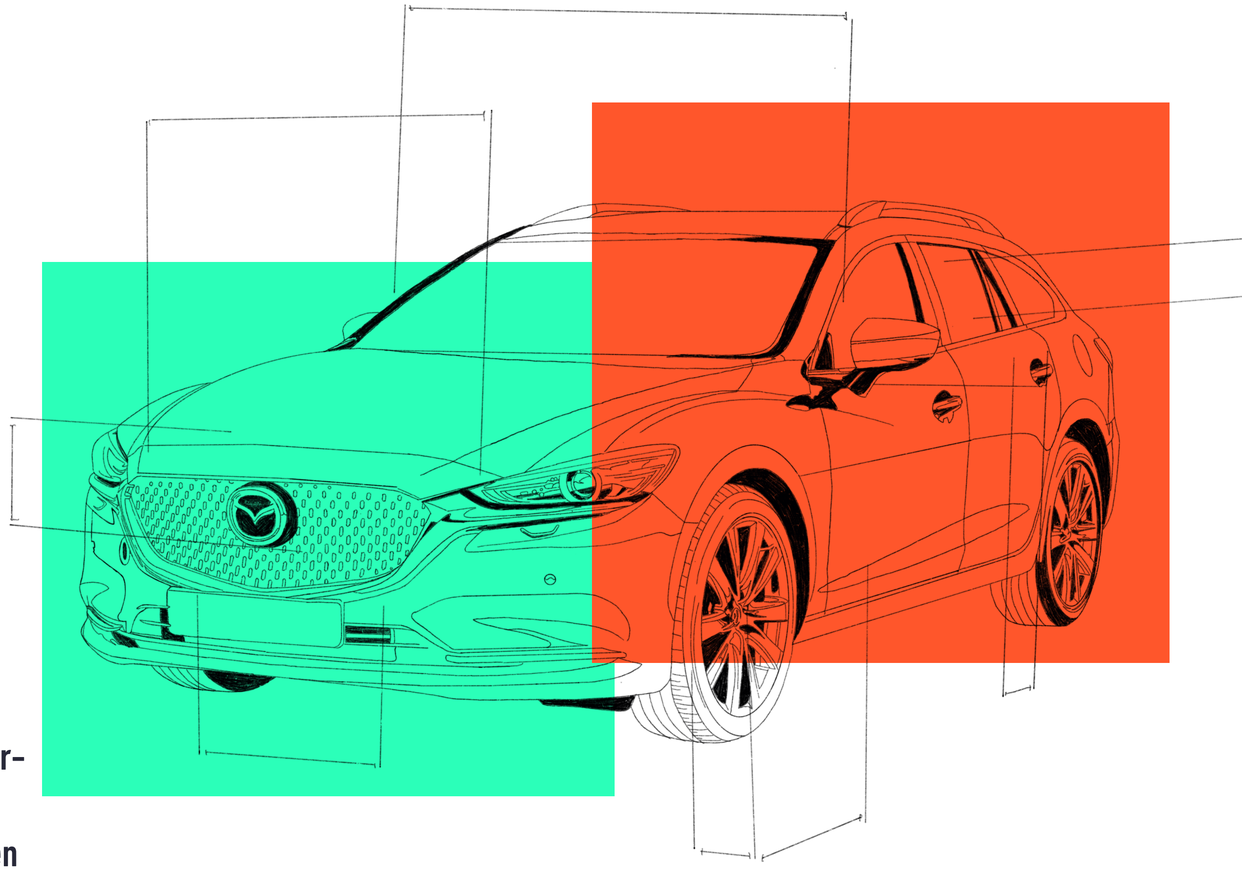

TecRMI